

**GRZEGORZ BALAWENDER**  
rzeczoznawca

Biuro Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

**Wycena numer: 0258/2023**

z dnia: 2023/08/14

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: 4135229-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu

2 Ogłędziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych

VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VIII-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2015

Model: FH 460 MR`13 E6 20.1t

Wersja: FH 460

Nr rejestracyjny: ST9372U

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YV2RTY0A1FB728676



Nr INFO-EKSPERT

039-05445

Data pierwszej rejestracji

2015/04/18, (w Polsce: 2022/06/07)

Data ważności badania technicznego

2023/03/03

Wskazanie drogomierza

733607 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/04/18-23/08/14)

100 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkow.

20100 kg

Rodzaj zabudowy

ciągnik siodłowy z kabiną długą

Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny

sypialna (odchylana) / Globetrotter

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna dwusprzęgłowa

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi

resory / poduszki / 3700 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

---

Pojemność / Moc silnika	12777 ccm / 345kW (469KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6

---

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Ocena techniczna
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: 4135229-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA OPINII**

1 Zlecenie pisemne właściciela pojazdu  
 2 Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych  
 VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [C] VIII-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2015

Model: FH 460 MR`13 E6 20.1t

Wersja: FH 460

Nr rejestracyjny: ST9372U

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: YV2RTY0A1FB728676

Nr INFO-EKSPERT	039-05445
Data pierwszej rejestracji	2015/04/18, (w Polsce: 2022/06/07)
Data ważności badania technicznego	2023/03/03
Wskazanie drogomierza	733607 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/04/18-23/08/14)	100 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna dwusprzęgłowa
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12777 ccm / 345kW (469KM)

**WYPOSAŻENIE (2012.12-2020.12)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	8	Radioodtwarzacz CD
2	Immobilizer	9	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Klimatyzacja	10	Szyby regulowane elektrycznie
4	+Łodówka	11	Tachograf
5	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	12	Tempomat
6	Ogrzewanie niezależne	13	Zamek centralny
7	+Przystawka odbioru mocy	14	Zawieszenie tylne pneumatyczne

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HS3 HYBRID	6,0	76
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HS3 HYBRID	5,0	81
Tylne LZ:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 HYBRID	8,0	65
Tylne LW:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 HYBRID	10,0	54
Tylne PZ:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 HYBRID	11,0	48
Tylne PW:	*CONTINENTAL 315/80 R22.5 156/150L HD 3 HYBRID	8,0	65

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Oględziny pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych  
 VB LEASING S.A. ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury i porównano z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, przebieg odczytano z natury i zweryfikowano z zapisem na stronie [www.cepik.gov.pl](http://www.cepik.gov.pl).

Rok produkcji pojazdu przyjęto z udostępnionego dowodu rej..

**1. SILNIK-SKRZYŃNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności**

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania,
- akumulatory uszkodzone, zużyte
- silnik po uruchomieniu pracował nierówno,
- skrzynię biegów sprawdzono w ograniczonym zakresie
- widoczne wycieki olejowe silnika,
- widoczne wycieki z przystawki odbioru mocy
- aktywowana kontrolka CHECK ENGINE

**2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności**

- stuki w zawieszeniu kół przednich,
- układ regulacji zawieszenia kół tylnych działa prawidłowo
- brak warunków do weryfikacji stanu zużycia okładzin ciernych układu hamulcowego,

**3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia**

- zderzak przedni połamany,
- krata wlotu powietrza połamana,
- pokrywa przednia pocięta, po wcześniejszej naprawie
- reflektor KPL , zbity- połamany
- światło przeciwmgielne PP brak,
- przysłona reflektora prawego połamana,
- przysłona pokrywy przedniej połamana
- szyba czołowa odpryski, rozwarstwiona
- belka zderzaka przedniego pocięta, rozerwana,
- stopień prawy KPL połamany,
- część dolna drzwi prawych pocięta,
- drzwi prawe pocięte,
- lusterko prawe KPL połamane,
- szyba drzwi prawych zbity,
- ściana tylna prawa kabiny porysowana,
- słupek przedni prawy kabiny pocięty,
- część dolna drzwi lewych wgnieciona i porysowana,
- drzwi lewe wgniecione i porysowane
- ściana tylna kabiny wgnieciona i porysowana
- brak górnej pokrywy błotnika TP
- inne drobne uszkodzenia i zarysowania poszyc zew.

**4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności**

- wnętrze kabiny zabrudzone,
- poszycia foteli zabrudzone,
- wypalona dziura w siedzisku fotela kierowcy,
- wieniec koła kierownicy wytarty,
- liczne trwałe zarysowania wyposażenia wew. wykonanego z tworzyw sztucznych,
- lodówka zabrudzona,

**INFORMACJE DODATKOWE****1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:**

- kluczyki do pojazdu           tak [x]   nie []
- koło zapasowe                tak []   nie [x]

- klucze (narzędzia) tak  nie
2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:
- dowód rejestracyjny tak  nie
  - karta pojazdu tak  nie
  - instrukcja obsługi tak  nie
  - polisa ubezpieczenia OC tak  nie ,
  - książka gwarancyjna tak  nie ,
  - przeglądy okresowe wykonane w terminie: tak  nie
  - badanie techniczne ważne do 03-03-2023
3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju  sprowadzony  nie ustalono
4. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierowej: tak  nie  wartości podano w  $\mu\text{m}$
5. Jazda próbna: na terenie parkingu w ograniczonym zakresie.

---

**Klauzule ograniczające:**

- 1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.**
- 2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.**
- 3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.**
- 4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.**
- 5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.**
- 6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.**

# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 0258/2023

z dnia: 2023/08/14

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: 4135229-KON

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VIII-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2015


Model: FH 460 MR`13 E6 20.1t

Wersja: FH 460

Nr rejestracyjny: ST9372U

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY

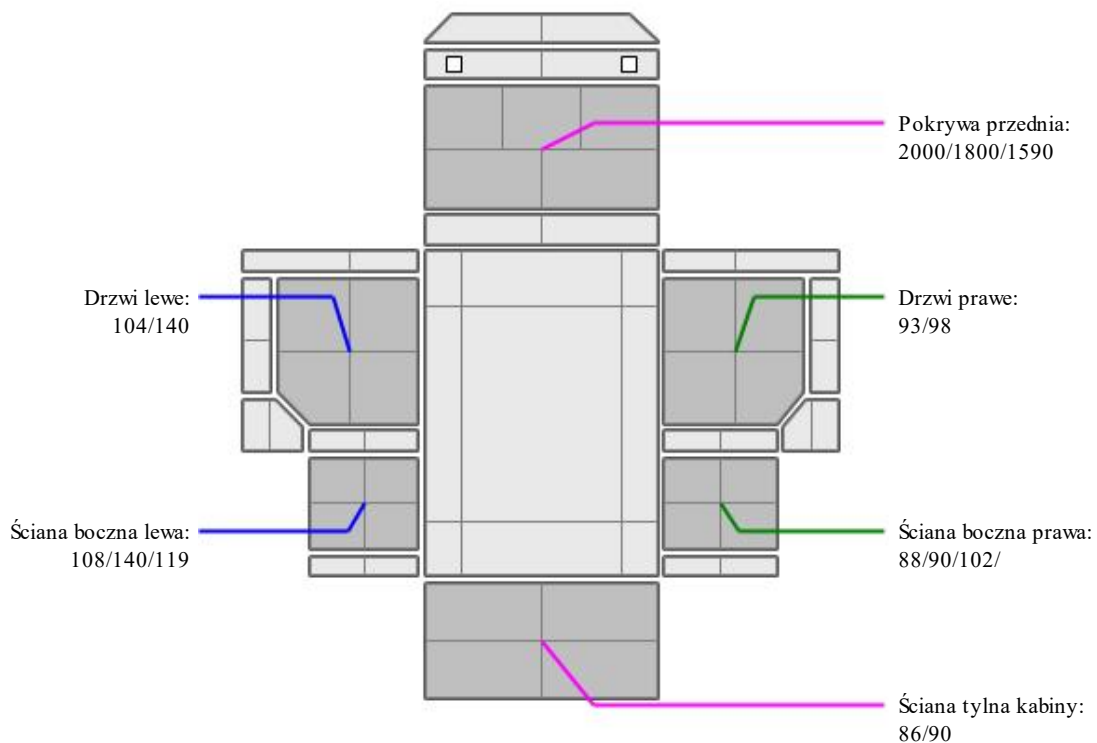

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0258/2023

z dnia: 2023/08/14

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VIII-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2015

Model: FH 460 MR`13 E6 20.1t

Wersja: FH 460

Nr rejestracyjny: ST9372U

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy







